

MC 2.0

SK

CZ

**VDO**  
CYCLECOMPUTING



## MC 2.0 WR

CZ *Návod k montáži a obsluze*

SK *Návod na montáž a obsluhu*

## Úvod


Blahopřejeme! Výběrem cyklocomputeru VDO jste zvolili technicky velmi vyspělé zařízení. Abyste byli schopni nový cyklocomputer optimálně využít, doporučujeme pozorně prostudovat návod. Naleznete zde pokyny k manipulaci, ale i užitečné rady.

Přejeme vám mnoho radosti z jízdy s cyklocomputerem VDO.  
Cycle Parts GmbH

## Balení obsahuje


Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny uvedené součásti:

### 1 VDO cyklocomputer

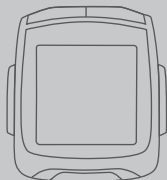

Příslušenství:

### 1 univerzální držák na řídítka s kabeláží a snímačem

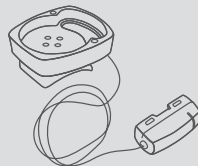

### 1 magnet na drát s klípek



### 1 gumová podložka pod vysílač



**plastové pásky** pro připevnění držáku na řídítka a snímač



### 1 baterie 3 V typ 2032 do cyklocomputeru



**Obsah**

<b>1. Displej</b>	<b>4</b>	<b>6. Základní nastavení</b>	<b>18</b>
<b>2. Operační systém</b>	<b>6</b>	6.1 Nastavení jazyka	18
<b>3. Funkce</b>	<b>8</b>	6.2 Nastavení jednotek	18
3.1 Informační funkce, BIKE	8	6.3 Nastavení obvodu kola	19
3.2 Informační funkce, ALTI	9	6.4 Nastavení hodin	21
3.3 Informační funkce, P	10	6.5 Nastavení celkové vzdálenosti	22
3.4 Přepínání mezi BIKE 1 a BIKE 2	11	6.6 Nastavení funkce NAVIGATOR	23
3.5 Podsvícení displeje	12	6.7 Nastavení času jízdy	24
3.6 Výběr výchozí nadmořské výšky / rekalibrace okamžité nadmořské výšky	12	6.8 Nastavení výchozí nadmořské výšky	25
3.7 Automatické spuštění a zastavení computeru	13	6.9 Nastavení okamžité nadmořské výšky	26
3.8 Spuštění a zastavení stopek	13	6.10 Úprava nadmořské výšky v průběhu přepravy kola	27
<b>4. Vynulování</b>	<b>14</b>	6.11 Nastavení zdolaného převýšení	27
4.1 Vynulování údajů jízdy	14	6.12 Nastavení zdolaného klesání	28
4.2 Vynulování stopek	14	<b>7. Režim spánku</b>	<b>29</b>
4.3 Vynulování funkce NAVIGATOR	15	<b>8. Záruční podmínky</b>	<b>30</b>
4.4. Návrat k továrnímu nastavení	15	<b>9. Odstraňování závad</b>	<b>31</b>
<b>5. Montáž</b>	<b>16</b>	<b>10. Technické specifikace</b>	<b>32</b>
5.1 Montáž snímače, magnetu a držáku na řídítka	16		
5.2 Instalace baterie do computeru	17		
5.3 Upevnění computeru do držáku na řídítka	17		

>>> Odkazy POZ na začátku kapitoly se vztahují k obrázkům v obrazové příloze!



Váš computer VDO je dodáván bez vložené baterie. Před použitím, vložte do computeru baterii.  
Viz kapitola 5.2.

## 1. Displej

Displej lze rozdělit na šest částí:

### Část 1

Tepnota,  
okamžitá nadmořská výška

### Část 2

okamžitě stoupání/klesání

### Část 6

Indicator elements

Popis jednotlivých indikátorů  
najdete napravo.



### Část 3

Okamžitá rychlost

### Část 4

Údaje zvolené funkce

### Část 5

Horní řádek (informační) zobrazuje  
název zvolené funkce. Druhý řádek  
(nabídky) zobrazuje:

- zda jsou k dispozici další informace  
(MORE),
- zda je k dispozici další možnost  
výběru (SELECT).

### **Indikátor funkce stopky**

Ukazuje, že stále běží stopky, zatímco na displej jsou zobrazeny jiné informace.

### **Indikátor kola 1/kola 2**

Cyklocomputer může pracovat se dvěma různými nastaveními pro dvě jízdní kola. Indikátor ukazuje, které z těchto dvou kol právě používáte. Celková ujetá vzdálenost se měří a ukládá samostatně pro kolo 1 a pro kolo 2.

### **Jednotka měření (KMH nebo MPH)**

Cyklocomputer může zobrazovat jak KMH tak i MPH. Vzdálenost se pak odpovídajícím způsobem zobrazuje v kilometrech nebo mílích. Indikátor zobrazuje zvolenou jednotku měření.

### **Indikátor odchylky rychlosti (okamžité) od rychlosti (průměrné)**

Computer porovnává okamžitou rychlost s průměrnou rychlostí. Indikátor ukazuje, zda je aktuální rychlost:

- vyšší než průměrná rychlost (+1 km/h),
- nižší než průměrná rychlost (-1 km/h)
- nebo odpovídá průměrné rychlosti (tolerance +/-1 km/h).


### **Indikátor ovládní menu**

Pokud bylo otevřeno podmenu, blikají tyto indikátory a ukazují, že jsou k dispozici další možné volby, nebo že cyklocomputer čeká na zadání (režim nastavení).

### **Podsvícení displeje**

IKONA SVĚTLA ukazuje, že byl režim podsvícení zapnut.

 **Indikátor klesání**, ukazuje klesání

 **Indikátor stoupání**, ukazuje stoupání

## 2. Operační systém

Pro jednoduché ovládání cyklocomputeru jsme vyvinuli operační systém EMC = Easy Menu Control. EMC usnadňuje ovládání cyklocomputeru prostřednictvím fulltextového navigačního menu, které se používá u většiny mobilních telefonů.

Indikátory menu na displeji blikají a ukazují tak, že jsou k dispozici další možné volby. V režimu funkcí se computer ovládá pěti tlačítky. V režimu nastavení se ovládá čtyřmi tlačítky.

### C = CLEAR

#### V režimu funkcí:

- Vrátit se z podmenu o jednu úroveň zpět.
- Stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund:
  - vynulování denní vzdálenosti
  - vynulování stopek
  - vynulování navigátoru

#### V režimu nastavení:

- Stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund: Přejít zpět z režimu nastavení do režimu funkcí.
- Opraví zadání.
- Vrátí se o číslici.

### A = ALTI

#### V režimu funkcí:

- Zobrazuje se informace o nadmořské výšce.

#### V režimu nastavení:

- Pohyb zpět v menu.
- Sniží nastavované číslo.

### C = CLEAR

### M = MENU

### M = MENU

#### V režimu funkcí:

- Přejdete do dostupného podmenu, které poznáte pomocí blikajících indikátorů menu.
- Potvrdí nastavení.
- Spustí/zastaví stopky.

- Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund:
  - Přejde do režimu nastavení.

#### V režimu nastavení:

- Volba nastavení.
- Potvrdí nastavení.
- Potvrdí provedený volbu.

### P = STOPWATCH

#### V režimu funkcí:

- Zobrazuje stopky a hodiny

#### V režimu nastavení:

- Pohyb vpřed v menu.
- Zvýší nastavované číslo.

### BIKE = BIKE

#### V režimu funkcí:

- Cyklistické funkce



**A = ALTI****V režimu funkci:**

- Zobrazuje se informace o nadmožské výšce.
- Jste-li v podmenu: pohyb dolů v podmenu.
- Stiskněte a podržte tlačítko ALTI po dobu 3 sekund:  
Přejdete do menu pro recalibraci okamžité nadmožské výšky.

**V režimu nastavení:**

- Pohyb dolů v režimech nastavení.
- Sníží nastavované číslo.

**P = STOPWATCH****V režimu funkci:**

- Zobrazuje stopky a hodiny

**V režimu nastavení:**

- Pohyb nahoru v režimech nastavení.
- Zvýší nastavované číslo.


**BIKE = BIKE**

- Zobrazí cyklistické funkce, například denní vzdálenost, průměrnou rychlost atd.

**A + P = ALTI+P**

- Stiskněte tlačítka ALTI+P a spustíte/zastavíte stopky.
- Stopky se okamžitě zobrazí na displeji a spustí se nebo se zastaví.

**BIKE + C = BIKE+CLEAR**

- Stiskněte tlačítka BIKE+CLEAR a zapne se podsvícení displeje.
- Je-li podsvícení displeje zapnuté, ikona LIGHT  se zobrazí na displeji.
- Je-li podsvícení displeje zapnuté, displej se rozsvítí na několik sekund po každém stisknutí tlačítka.

**POZOR! Stiskněte tlačítka BIKE + CLEAR znovu, abyste vypnuli podsvícení displeje ve dne. ŠETŘÍTEM TAK ENERGII BATERIE.**

## 3. Funkce

### 3.1 Informační funkce, BIKE

#### OKAMŽITÁ RYCHLOST

Trvale zobrazena na displeji.  
Přesnost: 0,5 KMH/MPH

#### DENNÍ VZDÁLENOST

Zobrazuje ujetou denní vzdálenost od posledního vynulování. Maximální hodnota 999,99 km. Při překročení maximální hodnoty začne cyklocomputer načítat nuly.

#### DENNÍ VZDÁLENOST/MORE



MORE ukazuje, že k hlavnímu menu TRIPDISTANCE patří podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka **M**.

V podmenu najdete (pohybuje se pomocí tlačítek **A** nebo **P**):

- celková vzdálenost BIKE 1 až do 99,999 km
- celková vzdálenost BIKE 2 až do 99,999 km
- celková vzdálenost BIKE 1 + BIKE 2 až do 199,999 km

Podmenu opustíte stiskem tlačítka **C**.

#### ČAS JÍZDY

Zobrazuje čas jízdy aktuální denní vzdálenosti od posledního vynulování. Maximálně 99:59:59 HH:MM:SS. Při překročení maximální hodnoty se začíná čas jízdy měřit od nuly.




#### ČAS JÍZDY/MORE

MORE ukazuje, že k hlavnímu menu RIDE TIME patří podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka **M**.

V podmenu najdete (pohybuje se pomocí tlačítek **A** nebo **P**):


- celkový čas jízdy BIKE 1 až do 999:59 HHH:MM
- celkový čas jízdy BIKE 2 až do 999:59 HHH:MM
- celkový čas jízdy BIKE 1 + BIKE 2 až do 1999:59 HHHH:MM

Podmenu opustíte stiskem tlačítka **C**.



#### PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

Zobrazuje průměrnou rychlost od posledního vynulování. Přesnost: 2 desetinná místa.



#### MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

Zobrazuje maximální rychlost aktuální jízdy od posledního vynulování. Přesnost: 2 desetinná místa.



## NAVIGÁTOR

Navigátor je druhá denní vzdálenost. NAVIGATOR:

- je nezávislý na denní vzdálenosti
- lze libovolně vynulovat
- lze nastavit na výchozí hodnotu
- od nastavené výchozí hodnoty lze odečítat nebo načítat

Tyto speciální volby usnadňují sledování tras podle map nebo itineráře.



## NAVIGÁTOR/SET

SET ukazuje, že k hlavnímu menu NAVIGATOR patří podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka **M**.

Zde můžete nastavit a určit výchozí hodnotu NAVIGATOR i to, zda se vzdálenost má od ní odečítat nebo načítat.

## 3.2 Informační funkce, ALTI

### ALTI UP

Zobrazuje denní zdolané převýšení aktuální jízdy od posledního vynulování.



### ALTI UP--MORE--

MORE ukazuje, že k hlavnímu menu ALTI UP patří podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka **M**.

V podmenu najdete (pohybuje se pomocí tlačítek **A** nebo **P**):

- celkové zdolané převýšení BIKE 1
- celkové zdolané převýšení BIKE 2
- celkové zdolané převýšení BIKE 1 + BIKE 2

Podmenu opustíte stiskem tlačítka **C**

### ALTI MAX

Zobrazuje maximální nadmořskou výšku (nejvyšší bod) aktuální jízdy od posledního vynulování.



### ALTI MAX--MORE--

MORE ukazuje, že k hlavnímu menu ALTI MAX patří podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka **M**.

V podmenu najdete (pohybuje se pomocí tlačítek **A** nebo **P**):

#### ALTI MAX pro BIKE 1:

nejvyšší bod všech předchozích jízd BIKE 1

#### ALTI MAX pro BIKE 2:

nejvyšší bod všech předchozích jízd BIKE 2



**AVG CLIMB:** zobrazuje denní průměrné stoupání (v procentech) aktuální jízdy



**MAX CLIMB:** zobrazuje denní maximální stoupání (v procentech) aktuální jízdy

### ALTI DOWN

Zobrazuje denní zdolané klesání aktuální jízdy od posledního vynulování.




### ALTI DOWN--MORE--

MORE ukazuje, že k hlavnímu menu ALTI DOWN patří podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka **M**.


V podmenu najdete (pohybuje se pomocí tlačítek **A** nebo **P**):

- celkové zdolané klesání BIKE 1
- celkové zdolané klesání BIKE 2
- celkové zdolané klesání BIKE 1 + BIKE 2

Podmenu opustíte stiskem tlačítka **C**



**AVG DOWN:** zobrazuje denní průměrné klesání (v procentech) aktuální jízdy




**MAX DOWN:** zobrazuje denní maximální klesání (v procentech) aktuální jízdy

## 3.3 Informační funkce, P




**STOPWATCH:** nezávislé stopky pro měření časů a intervalů



**CLOCK:** zobrazuje aktuální čas. Možnost volby 12hodinového režimu s označením AM/PM nebo 24hodinového režimu.

### 3.4 Přepínání mezi BIKE 1 a BIKE 2

Váš VDO computer lze používat na dvou jízdních kolech. Všechny údaje se ukládají buď pro kolo 1 nebo kolo 2. Vybrané kolo se zobrazí na displeji vlevo dole .



#### Jak zvolit kolo 1 nebo kolo 2

##### Postup:



Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybuje se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví SELECT BIKE---SELECT---



Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**. SELECT BIKE---BIKE 1 nebo BIKE 2 se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** proveďte volbu.




Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**. BIKE 1 (nebo BIKE 2) ---SELECT OK? se zobrazí na displeji.



Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**. Display will show SELECT BIKE---SELECT DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund.

### 3.5 Podsvícení displeje

U computeru MC 2.0 lze podsvítit displej. Podsvícení displeje se aktivuje stiskem tlačítek **BIKE + C**. Je-li podsvícení displeje zapnuté, ikona LIGHT  se zobrazí na displeji.

Je-li podsvícení displeje zapnuté, displej se rozsvítí na několik sekund po každém stisknutí tlačítka.

**POZOR! Stiskněte tlačítka BIKE + CLEAR znovu, abyste vypnuli podsvícení displeje ve dne. ŠETŘÍTEM TAK ENERGII BATERIE.**

### 3.6 Výběr výchozí nadmořské výšky / recalibrace okamžité nadmořské výšky

Computer MC 2.0 umí pracovat se dvěma různými výchozími nadmořskými výškami (např. nadmořská výška v místě bydliště a nadmořská výška v místě dovolené). Aktuální nadmořskou výšku lze nastavit zadáním hodnoty METERS (metry) nebo AIR PRESSURE (tlak vzduchu). Přečtěte si, prosím, také kapitolu 6.10.

#### VÝCHOZÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA

- Stiskněte a podržte tlačítko **A** po dobu 3 sekund.
- ALTITUDE SELECT? bliká na displeji.
- Zobrazí se ALTITUDE (v závislosti na dříve zadané konfiguraci)
  - ACTUAL ALTI
  - HOME 1
  - HOME 2
- Zvolíte stisknutím tlačítka **A** nebo **P**.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.
- U výchozí nadmořské výšky se zobrazí přednastavená hodnota 300 (číselný příklad).
- HOME ALTI 1 (nebo 2) SELECT OK?
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.
- Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením ALTITUDE DONE.

#### OKAMŽITÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA

ACTUAL ALTITUDE lze použít k recalibraci okamžité nadmořské výšky. Lze to provést zadáním (známé) nadmořské výšky v metrech nebo jako tlak vzduchu. Tlak na úrovni mořské hladiny najdete na internetových stránkách s předpovědí počasí.



Stiskem tlačítka **M** potvrďte ALTITUDE--ACTUAL ALTI nastavení.  
Zobrazí se ACTUAL ALTI--ALTITUDE nebo ACTUAL ALTI--AIR PRESSURE.





Zvolíte stisknutím tlačítka **P** nebo **A**.  
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.



Nastavovaná čísla bliká.  
Stisknutím tlačítka **P** nebo **A** zvyšujete nebo snižujete hodnotu čísla.  
Zobrazí se následující dotaz:  
ACTUAL ALTI--SELECT OK?  
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením ACTUAL ALTI – SET DONE.

### 3.7 Automatické spuštění a zastavení computeru



Computer MC 2.0 WR se automaticky aktivuje/probudí z režimu spánku, jakmile se začnete pohybovat.

Počítač lze také aktivovat po přestávce manuálně stisknutím jakéhokoli tlačítka.

### 3.8 Spuštění a zastavení stopek 🕒

Chcete-li zobrazit stopy rovnou, stiskněte současně tlačítka **A** + **P**. Stopy se zobrazí přímo na displeji a spustí se.

Opětovným stisknutím tlačítek **A** + **P** zastavíte a zobrazíte stopy přímo na displeji.

Jsou-li stopy zobrazeny na displeji, lze je spouštět a zastavovat také pomocí tlačítka **M**.

## 4 Vynulování

### 4.1 Vynulování údajů jízdy

Stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. Vynulujete údaje jízdy na nulu, než vyrazíte na příští vyjížďku. Na displeji se zobrazí TOUR--DATA--RESET? (vynulovat údaje o jízdě). Budete-li stále držet tlačítko **C**, údaje se vynulují.

#### Následující hodnoty jsou vynulovány:

- denní vzdálenost
- čas jízdy
- průměrná rychlost
- maximální rychlost

- denní zdolané převýšení
- denní průměrné stoupání
- denní maximální stoupání
- denní zdolané klesání
- denní průměrné klesání
- denní maximální klesání

### 4.2 Vynulování stopky

#### Stopky lze vynulovat, pouze jsou-li zobrazené na displeji.

Stisknutím a podržením tlačítka **C** po dobu 3 sekund vynulujete stopky.

Na displeji se zobrazí dotaz STOPWATCH--RESET? Stopky jsou vynulovány.

### 4.3 Vynulování funkce NAVIGATOR

#### **NAVIGATOR (druhý denní počítač) lze vynulovat, pouze jsou-li zobrazené na displeji.**

Stisknutím a podržením tlačítka **C** po dobu 3 sekund vynulujete NAVIGATOR.

Na displeji se zobrazí dotaz NAVIGATOR--RESET? NAVIGATOR je vynulován.

### 4.4 Návrat k továrnímu nastavení

#### **Computer MC 2.0 lze vynulovat na tovární nastavení.**

#### **POZOR! Tato funkce vynuluje všechna data a osobní nastavení.**

- Stiskněte a podržte všechna tlačítka současně po dobu 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí dotaz FACTORY--RESET. RESET--SURE?

Jste-li si zcela jisti, že chcete vynulovat computer MC 2.0 na tovární nastavení, potvrďte stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením RESET--DONE.

## 5 Montáž

### 5.1 Montáž snímače, magnetu a držáku na říditka

&gt;&gt;&gt; P01

Začněte montáží snímače a magnetu.

**Krok 1** Umístěte gumovou podložku pod snímač. Namontujte snímač na stejnou stranu vidlice, na kterou budete později instalovat computer na říditkách (vpravo nebo vlevo), a to pomocí plastových pásků, které jsou součástí balení (nejprve volně, zatím je neutahujte).

*POZOR! Značka snímače na vysílači musí směřovat k drátům kola. Podle potřeby umístěte vysílač na přední, vnitřní nebo zadní stranu nohy vidlice.*  
>>> P02

**Krok 2** Umístěte magnet na vnější paprsek kola. Stříbrný střed magnetu musí směřovat k snímači. Srovnejte magnet ke značce na snímači, aby mezi nimi byla mezera přibližně 1 až 5 mm.

**Krok 3** Srovnejte snímač a magnet a utáhněte pevně plastové pásky a stlačte klip magnetu.

**Krok 4** Rozhodněte se, zda chcete umístit držák computeru na říditka nebo na představec a podle toho otočte spodní část držáku na říditka o 90°. Demontujte šrouby ve spodní části, sejměte ji a otočte o 90°, vložte šrouby zpět a utáhněte je.

**POZOR! Pozor na přetažení šroubů.**

**Krok 5** Provlékněte plastové pásky v otvorech držáku na říditka, otočte je kolem řídítek nebo představce a utáhněte je (neutahujte je zatím napevno).

**Krok 6** Montujete-li držák na říditka, nastavte úhel displeje počítače tak, abyste dosáhli nejlepší čitelnosti. Nyní utáhněte pevně plastové pásky. Odstříhňte přesahující konce pásků nůžkami.



## 5.2 Instalace baterie do computeru

&gt;&gt;&gt; P04

Váš computer VDO je dodáván bez vložené baterie. Před použitím, vložte do baterii computeru.

**Krok 1** Otevřete pomocí mince kryt prostoru pro baterii.

**Krok 2** Vložte baterii do cyklocomputeru, kladným pólem nahoru.

**Krok 3** Ujistěte se, že není baterie nakloněná.

**Krok 4** Ujistěte se, že gumové těsnění je usazeno ve správné poloze.

**Krok 5** Zavřete kryt baterie a pomocí mince jej otočte doprava, jak to jen jde (přibližně 1/3 otáčky).

**Krok 6** Po vložení baterie přejde computer do režimu výběru jazyka. Viz kapitola 6.1.

*TIP k výměně baterie: VDO doporučuje každoroční výměnu baterie.*

**Při výměně baterie zůstávají zachována všechna nastavení a celkové údaje o jízdě.**

## 5.3 Upevnění computeru do držáku na řídítka

&gt;&gt;&gt; P05

Systém Twist-Click zajišťuje bezpečné upevnění computeru v držáku na řídicích.

**Krok 1** Umístěte computer do držáku v poloze 10 hodin.

**Krok 2** Otočte computerem směrem doprava do polohy 12 hodin, dokud neucítíte zacvaknutí.

**Krok 3** Computer z držáku uvolníte nenásilným otočením doleva (nesažte se jej vytrhnout).

Jak si zapamatovat směr: **U**pevnění **d**oprava, **u**volnění **d**oleva.

## 6 Základní nastavení

### 6.1 Nastavení jazyka



Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. Nastavujete-li jazyk poprvé, zobrazí se následující: SETTINGS--OPEN?, následuje LANGUAGE ---SELECT---. Volbu potvr te stisknutím tlačítka **M**.



LANGUAGE--ENGLISH se zobrazí na displeji.



Pohybuje se pomocí tlačítek **A** nebo **P**, dokud se na displeji neobjeví LANGUAGE--ENGLISH. Volbu potvr te stisknutím tlačítka **M**.



ENGLISH--SELECT--OK? se zobrazí na displeji. Volbu potvr te stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením SELECT--DONE--LANGUAGE. Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund.

SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

### 6.2 Nastavení jednotek

Tato kapitola vám umožňuje nastavit jednotky:

- rychlost a vzdálenost (KMH nebo MPH)
- nadmořská výška (metry nebo stopy)
- teplota (stupně Celsia nebo Fahrenheita)

#### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. OPEN SETTING bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybuje se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví DIMENSION---SET---. Volbu potvr te stisknutím tlačítka **M**.



SPEED--KMH nebo MPH se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** zvolte KMH nebo MPH. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.



ALTITUDE--METER nebo FEET se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** zvolte METER nebo FEET. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.



TEMPERATURE--CELSIUS nebo FAHRENHEIT se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** zvolte CELSIUS nebo FAHRENHEIT. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.



Na displeji se zobrazí dotaz DIMENSION SET OK? Volbu DIMENSION potvrďte stisknutím tlačítka **M** nebo stiskněte tlačítko **C** pro krok zpět a změnu nastavení. Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením DIMENSION SET DONE.



ENGLISH--SELECT--OK? se zobrazí na displeji. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**. Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením SELECT--DONE--LANGUAGE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

### 6.3 Nastavení obvodu kola

>>> P05

Tato kapitola se věnuje nastavení obvodu kola. Obvod kola lze nastavit odděleně pro kolo 1 a kolo 2. Obvod kola lze nastavit manuálně v mm nebo automaticky zvolen z tabulky s rozměry plášťů.

#### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT---se zobrazí na displeji.



Pohybuje se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví WHEEL SIZE---SET---. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.



WHEEL SIZE--BIKE 1 nebo BIKE 2 se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** zvolte BIKE 1 nebo BIKE 2. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.




WHEEL SIZE--MANUAL SET nebo TYRE SELECT se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** zvolte MANUAL SET nebo TYRE SELECT seznam. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M**.

### Vyberete-li MANUAL SET (manuální nastavení):



Obvod kola v mm bliká (při volbě MPH se velikost zobrazuje v palcích). Pomocí tlačítek **A** snižujete obvod kola a pomocí tlačítka **P** obvod kola zvyšujete.



Jakmile máte nastavený správný obvod pneumatiky, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**. BIKE 1 (nebo BIKE 2) SET OK? se zobrazí na displeji.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M** nebo stiskněte tlačítko **C** pro změnu nastavení.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením WHEEL SIZE--SET DONE.

### Vyberete-li TYRE SELECT:



Pomocí tlačítek **A** nebo **P** se pohybujte v seznamu plášťů.



Jakmile se zobrazí váš typ pneumatiky (například 700 x 23 C), potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



700 x 23 C--SELECT OK? se zobrazí na displeji. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M** nebo stiskněte tlačítko **C** pro změnu nastavení. Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením WHEEL SIZE--SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

**Přehled seznamu pneumatik najdete v obrazové příloze.**  
**>>> P06**

## 6.4 Nastavení hodin

V této kapitole můžete nastavit aktuální čas. Čas lze zadat ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.

### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybujte se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví CLOCK---SET---

Potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



CLOCK 24-H--MODE nebo 12-H--MODE se zobrazí na displeji.

Pomocí tlačítek **A** nebo **P** prove te volbu.

Potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



CLOCK---SET HOURS se zobrazí na displeji. Hodiny blikají. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



CLOCK---SET MINUTES se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



Zobrazí se dotaz CLOCK--SET OK?

Potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením CLOCK--SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **G** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

## 6.5 Nastavení celkové vzdálenosti

Tato kapitola vám dovoluje nastavit celkovou ujetou vzdálenost. Tento údaj se zadává samostatně pro kolo 1 a kolo 2. Celkovou ujetou vzdálenost můžete vynulovat například na začátku sezóny.

**POZOR! Při výměně baterie zůstane celková vzdálenost ULOŽENÁ. Data se neztratí.**

### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybujte se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví ODOMETER---SET---. Potvrte volbu stisknutím tlačítka **M**.



ODOMETER ODO BIKE 1 nebo ODO BIKE 2 se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** proveďte volbu. Potvrte volbu stisknutím tlačítka **M**.



ODO BIKE 1 (or 2)--SET KM or SET MILE se zobrazí na displeji. První číslice bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



Druhá číslice bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**. Pokračujte v nastavení, dokud nezadáte všechny číslice.



ODO BIKE 1 (nebo BIKE 2)--SET OK? Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **M** nebo stiskněte tlačítko **C** pro změnu nastavení. Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením ODO BIKE 1 (nebo BIKE 2) SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

## 6.6 Nastavení funkce NAVIGATOR

NAVIGATOR se nastavuje přímo z **menu funkcí**.

### Postup:



NAVIGATOR---SET--- se zobrazí na displeji.  
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



NAVIGATOR--FORWARD or BACKWARD se zobrazí na displeji.  
Pomocí tlačítek **A** nebo **P** proveďte volbu.  
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



NAVIGATOR--SET DISTANCE se zobrazí na displeji.  
Vzdálenost v metrech bliká.  
První číslice bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Druhá číslice bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Pokračujte v nastavení, dokud nezádáte všechny číslice.



Na displeji se zobrazí otázka NAVIGATOR--SET OK?  
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením NAVIGATOR--SET DONE.  
Jakmile je nastavení hotové, computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

## 6.7 Nastavení času jízdy

Celkový čas jízdy lze nastavit samostatně pro kolo 1 a kolo 2. Celkový čas můžete vynulovat například na začátku sezóny.

**POZOR! Při výměně baterie zůstane celkový čas ULOŽENÝ. Data se neztratí.**

### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybujte se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví RIDE TIME ---SET---. Potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



RIDE TIME--TIME BIKE 1 nebo TIME BIKE 2 se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** prove te volbu. Potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



TIME BIKE 1--SET HOURS se zobrazí na displeji. Hodiny blikají. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



TIME BIKE 1--SET MINUTES se zobrazí na displeji. Minuty blikají. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.



TIME BIKE 1--SET OK? Potvr te volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením TIME BIKE 1--SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.



## 6.8 Nastavení výchozí nadmořské výšky

Do computeru MC 2.0 lze zadat dvě různé výchozí nadmořské výšky. Jedna výchozí nadmořská výška může být kupříkladu nadmořskou výškou vašeho bydliště. Druhá nadmořská výška může být nadmořskou výškou vašeho prázdninového pobytu. Před začátkem každé jízdy můžete rychle použít příslušnou nadmořskou výšku a snadno překalibrovat aktuální tlak vzduchu podle nastavení nadmořské výšky.

*Téma: Rekalibrace*


*Computer MC 2.0 měří nadmořskou výšku pomocí tlaku vzduchu. Změny tlaku vzduchu závisí na počasí. Změna tlaku vzduchu pak vede k nesprávnému měření nadmořské výšky. Pomocí překalibrování lze aktuálně měřený tlak vzduchu přepočítat zpět na počáteční nadmořskou výšku.*

### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybujte se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví HOME ALTI--SET---. Potvrte volbu stisknutím tlačítka **M**.



HOME ALTI--HOME ALTI 1 nebo HOME ALTI 2 se zobrazí na displeji.

Pomocí tlačítek **A** nebo **P** proveďte volbu. Potvrte volbu stisknutím tlačítka **M**.



HOME ALTI 1--SET METER nebo SET FEET se zobrazí na displeji. Číslice metrů nebo stop bliká.

Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrte volbu stisknutím tlačítka **M**.



HOME ALTI 1--SET OK?

Potvrte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením HOME ALTI 1--SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

## 6.9 Nastavení okamžité nadmořské výšky

Tato kapitola vám dovoluje nastavit aktuální nadmořskou výšku. Aktuální nadmořská výška se nastavuje, pokud došlo ke změně tlaku vzduchu kvůli změně počasí a nadmořská výška na displeji již neodpovídá skutečné aktuální nadmořské výšce (například hodnotě uvedené na vrcholu stoupání).

Existují dvě možnosti nastavení aktuální nadmořské výšky: zadání aktuální nadmořské výšky v metrech/stopách nebo zadání tlaku na úrovni hladiny moře.

Při zadání tlaku na úrovni hladiny moře se aktuální nadmořská výška vypočítá.

### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.




Pohybujte se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví ACTUAL ALTI--- SET ---. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



ACTUAL ALTI--ALTIITUDE nebo AIR PRESSURE se zobrazí na displeji.

Pomocí tlačítek **A** nebo **P** proveďte volbu. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

### Vyberete-li ALTIITUDE (nadmořská výška):



ACTUAL ALTI--SET METER nebo FEET se zobrazí na displeji. Číslice metrů nebo stop bliká.

Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



ACTUAL ALTI--SET OK?

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením ACTUAL ALTI--SET DONE.

## Vyberete-li AIR PRESSURE (tlak vzduchu):



AIR PRESSURE--SET PRESSURE se zobrazí na displeji. Číslice tlaku vzduchu blikají. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Jednotky tlaku vzduchu jsou hPa.



AIR PRESSURE--SET OK?  
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením ACTUAL ALTI--SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

## 6.10 Úprava nadmořské výšky v průběhu přepravy kola

Computer MC 2.0 je vybaven senzorem pohybu. Pokud se kolo přepravuje se zapnutým MC 2.0 (například v autě), bude senzor pohybu upravovat aktuální nadmořskou výšku, pokud se tlak během přepravy změní.

V takovém případě musí být computer MC 2.0 WL upnutý v držáku na řídítka.

## 6.11 Nastavení zdolaného převýšení

Zdolané převýšení lze nastavit samostatně pro BIKE 1 a BIKE 2.

Celkové zdolané převýšení můžete vynulovat například na začátku sezóny.

**POZOR! Při výměně baterie zůstane celkové zdolané převýšení ULOŽENÉ. Data se neztratí.**

### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybujte se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví ALTI UP---SET---.  
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



ALTI UP--ALTI UP 1 nebo 2 se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** proveďte volbu. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

ALTI UP 1--SET METER nebo FEET se zobrazí na displeji. První číslice zdolaného převýšení bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Druhá číslice zdolaného převýšení bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Pokračujte v nastavení, dokud nezadáte všechny číslice.



ALTI UP 1--SET OK?  
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením ALTI UP 1--SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

## 6.12 Nastavení zdolaného klesání

Zdolané klesání lze nastavit samostatně pro BIKE 1 a BIKE 2.

Celkové zdolané klesání můžete vynulovat například na začátku sezóny.

**POZOR! Při výměně baterie zůstane celkové zdolané klesání ULOŽENÉ. Data se neztratí.**

### Postup:

Stiskněte a podržte tlačítko **M** po dobu 3 sekund. SETTINGS--OPEN? bliká. LANGUAGE---SELECT--- se zobrazí na displeji.



Pohybujte se pomocí tlačítka **P**, dokud se na displeji neobjeví ALTI DOWN---SET---. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.



ALTI DOWN--ALTI DOWN 1 nebo 2 se zobrazí na displeji. Pomocí tlačítek **A** nebo **P** proveďte volbu. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

ALTI DOWN 1--SET METER nebo FEET se zobrazí na displeji. První číslice zdolaného klesání bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Druhá číslice zdolaného klesání bliká. Pomocí tlačítek **A** snižujete hodnotu a pomocí tlačítka **P** hodnotu zvyšujete. Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu, potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Pokračujte v nastavení, dokud nezadáte všechny číslice.



ALTI DOWN 1--SET OK?  
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **M**.

Computer MC 2.0 potvrdí volbu zobrazením ALTI DOWN 1--SET DONE.

Chcete-li opustit režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund. SETTINGS--CLOSE? bliká. Computer MC 2.0 se přepne zpět do režimu funkcí.

## 7. Režim spánku

Zařízení MC 2.0 má režim spánku, který šetří baterii.



Computer MC 2.0 přechází do režimu spánku po pěti minutách bez přijatého signálu. SLEEP MODE-- PRESS BUTTON se zobrazí na displeji.

Stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo pohyb řídky znovu aktivuje/probudí computer MC 2.0.

## 8. Záruční podmínky

Na váš computer VDO (tělo computeru, vysílače a držák na řídítka) poskytujeme záruku prvnímu majiteli na dobu 3 let od data koupě, která se vztahuje na vady materiálu a výroby. Záruka nezahrnuje baterie, kabeláž, montážní materiál a závady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody.

Záruka zaniká, jestliže byly součásti, kterých se reklamační dotýká, otevřeny (s výjimkou prostoru pro baterii), jestliže byla použita síla nebo došlo k záměrnému poškození. Uchovejte paragon pro případ reklamační. V případě kladného posouzení bude reklamační vyřízena výměnou výrobku za nový. V případě, že stejný model již nebude k dispozici, bude vadný computer vyměněn za funkčně a kvalitativně srovnatelný.

Případné dotazy konzultujte se svým prodejcem nebo přímo s dodavatelem pro Českou republiku:

**Progress Cycle, a. s.**

Logistický park Tulipán  
253 01 Hostivice - Palouky

Rádi zodpovíme vaše technické dotazy na následující telefonické lince:  
**+ 420 241 771 181-2**

Další technické informace najdete na:  
[www.progresscycle.cz](http://www.progresscycle.cz) nebo [www.vdocyclecomputing.com](http://www.vdocyclecomputing.com)

Z důvodu dalšího vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změny v technických specifikacích.

## 9. Odstraňování závad

Závada	Pravděpodobná příčina	Oprava
Údaje na displeji se zobrazují jen částečně (například po výměně baterie)	Software computeru nepracuje správně po výměně baterie	Vyjměte baterii z computeru, vyčkejte několik sekund a vložte baterii zpět
Nezobrazuje se okamžitá rychlost	Vzdálenost mezi snímačem a magnetem je příliš velká	Upravte pozici snímače nebo magnetu, abyste dosáhli menší vzdálenosti
Nezobrazuje se okamžitá rychlost	Computer není správně uchycen v držáku na řídkách	Umístěte computer do držáku na řídkách a otočte jím doprava, dokud neucítíte zacvaknutí
Nezobrazuje se okamžitá rychlost	Obvod kola není správně nastaven nebo je nastaven na nulu	Nastavte obvod kola
Zobrazení údajů na displeji slabne	Baterie v computeru je vybitá	Vyměňte baterii v computeru
Zobrazení údajů na displeji slabne	Při teplotě pod 5 °C se displej zpomalí	Při běžných teplotách bude displej opět pracovat normálně
Zobrazuje se chybná okamžitá nadmořská výška	Změnil se tlak vzduchu, ale okamžitá nadmořská výška nebyla recalibrována k nové hodnotě tlaku vzduchu	Recalibrujte okamžitou nadmořskou výšku

## 10. Technické specifikace

### Computer:

rozměr: přibližně 54 x 49 x 15 mm

váha: přibližně 45 g

### Držák na řídítka:

váha: přibližně 10 g

### Baterie v computeru:

3V, typ 2032

### Životnost baterie v computeru:

400 hodin jízdy, přibližně 8.000 km (5.000 mil)

### Pracovní teplota displeje:

-10 °C až +60 °C (14 °F až 140 °F)

### Rozsah rychlosti:

při obvodu kola 2155 mm minimálně 2 km/h a maximálně 199,8 km/h

### Rozsah měření času jízdy:

až do 99:59:59 HH:MM:SS

### Rozsah měření stopek:

až do 99:59:59 HH:MM:SS

### Rozsah měření denní vzdálenosti:

až do hodnoty 999.99 km nebo mil

### Rozsah měření NAVIGATOR:

od -999.99 do +999.99 km nebo mil

### Rozsah měření celkově ujeté vzdálenosti BIKE 1 nebo BIKE 2:

až do hodnoty 99,999 km nebo mil

### Rozsah měření celkově ujeté vzdálenosti BIKE 1 + BIKE 2:

až do hodnoty 199,999 km nebo mil

### Rozsah měření nadmořské výšky:

-999 m až +4999 m (-999 až 16 400 stop)

### Rozsah nastavení obvodu kola:

od 100 mm do 3999 mm (3,9 až 157,4 palců)





### **Správná likvidace tohoto produktu**

(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.







*[www.vdocyclecomputing.com](http://www.vdocyclecomputing.com)*

11/12

*MC 2.0*